



钢铁之家

www.steels.org.cn

全球钢号百科!

Global Steel Grade Encyclopedia



涵盖的行业或国家与地区类别



国际材料与试验协会

GJB

国家军用标准



动力机械工程师协会

EU

前欧洲标准化

AISI

美国钢铁学会



德国工业标准

AMS

航空航天材料规范



国际标准

JASO

日本汽车标准组织

EN

欧洲标准

JB

中国机械行业标准

UNS

统一编号系统

UNI

意大利标准



美国机械工程师协会

SS

瑞典标准



国家标准



日本工业标准

Werkstoff-Nr.: Kurzname:

1.2714 55NiCrMoV7

DE - Bezeichnung:

A50

Chemische Zusammensetzung:
(Richtanalyse in %)

C	Cr	Mo	Ni	V			
0,55	1,10	0,50	1,70	0,10			

Werkstoffeigenschaften:

Nickellegierter Warmarbeitsstahl mit einem sehr guten Verhältnis aus Härte zu Zähigkeit bei entsprechender Wärmebehandlung.

Verwendung:

Standardwerkstoff für Schmiedegesenke, Wärmescherenmesser, Pressstempel, Druckplatten, Matrizenhalter, Warmlochstempel.

Lieferzustand:

- a) Weichgeglüht, max. 248 HB
b) Vergütet, 355 - 415 HB
(entspricht nach DIN EN ISO 18265 Tabelle A.1 einer Zugfestigkeit von 1200 - 1400 N/mm²)

Physikalische Eigenschaften:

Wärmeausdehnungskoeffizient	$\left[\frac{10^{-6} \cdot \text{m}}{\text{m} \cdot \text{K}} \right]$	20-100°C	20-300°C	20-500°C	20-600°C
		12,3	13,4	14,1	14,4
Wärmeleitfähigkeit	$\left[\frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{K}} \right]$	20°C	350°C	700°C	
		35,9	38,2	34,8	

Wärmebehandlung:

Weichglühen

Temperatur	Abkühlung	Glühhärt
650 - 700°C	Ofen	max. 248 HB

Spannungsarmglühen


Die Empfehlung 600 - 650°C bezieht sich auf den weichgeglühten Zustand.

Temperatur	Abkühlung	
600 - 650°C	Ofen	


Härten

Temperatur	Abkühlung	Anlassen
840 - 890°C	Öl, Druckgas (N ₂), Luft	siehe Anlassschaubild

(1.2714) Temperatur-Zeit-Folge für die Wärmebehandlung

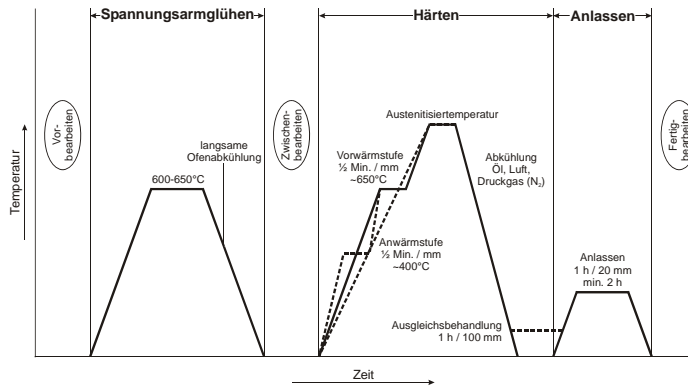

kontinuierliches ZTU-Schaubild

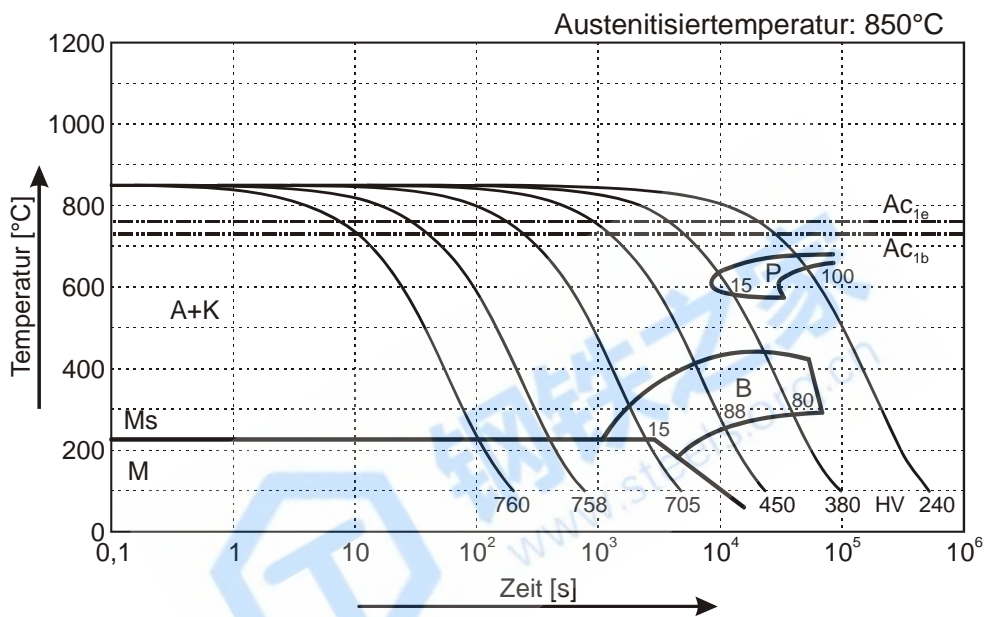

Anlassschaubild

